


WORX®

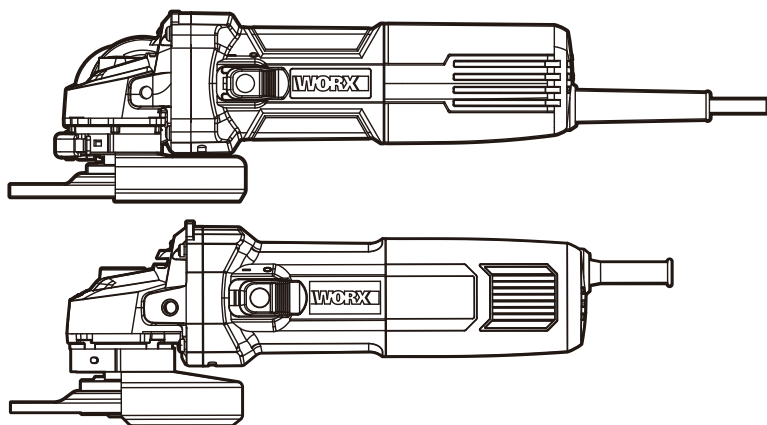

Angle Grinder

EN P07

Угловая шлифовальная машина

RU P14

**WX718 WX718.X WX717 WX717.X
WT709 WT709.X WT708 WT708.X**




Original Instruction

EN

Оригинальное руководство по эксплуатации

RU

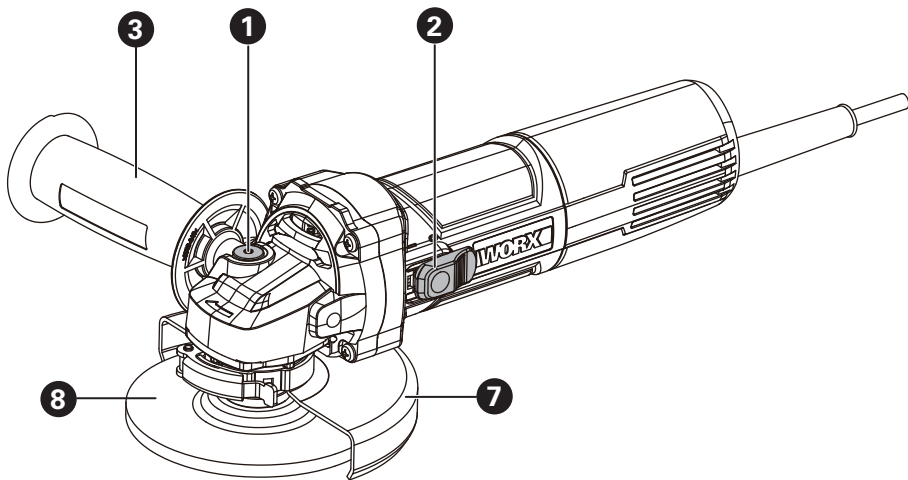







6



5



4

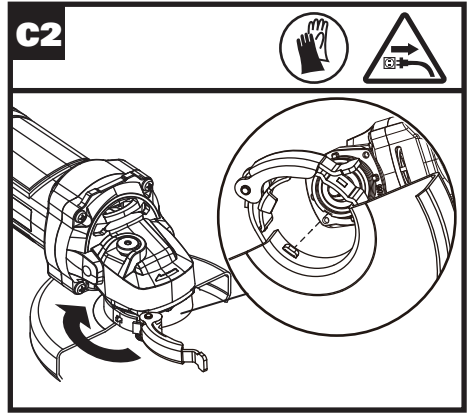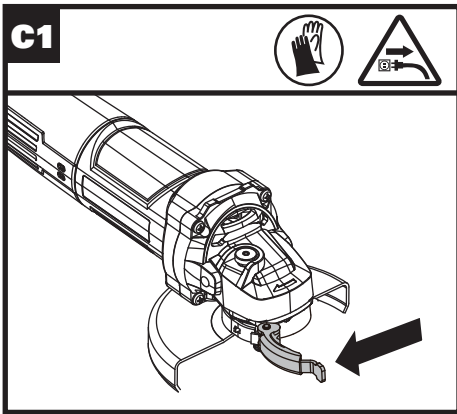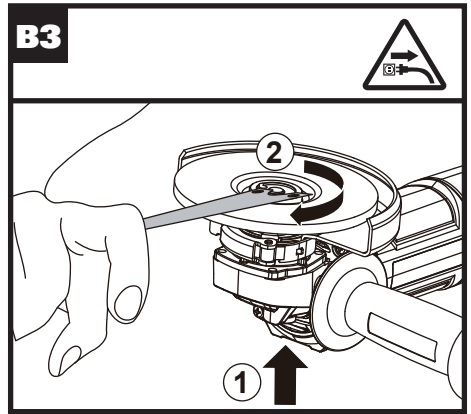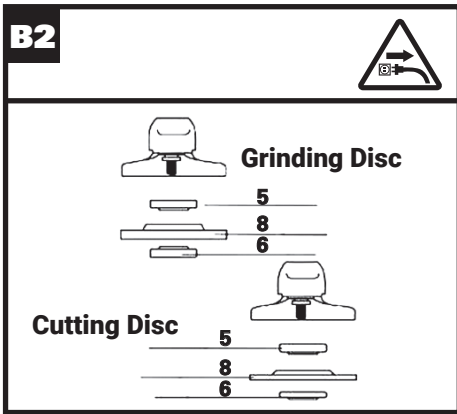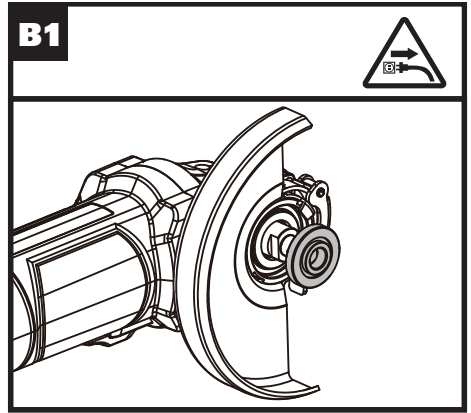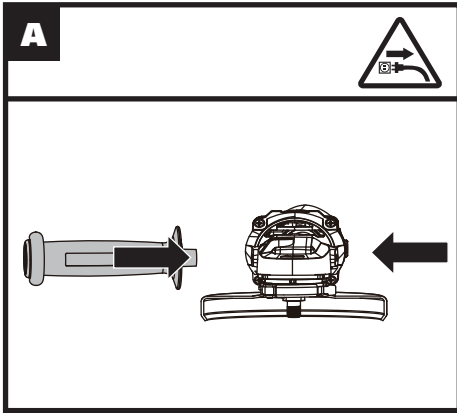

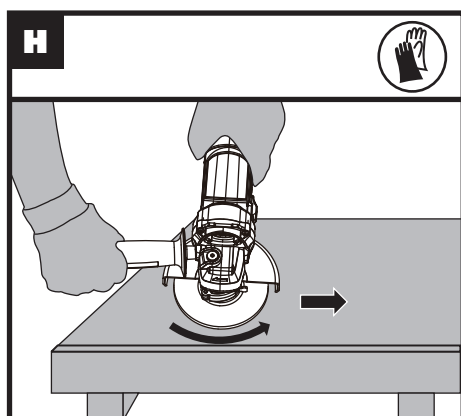
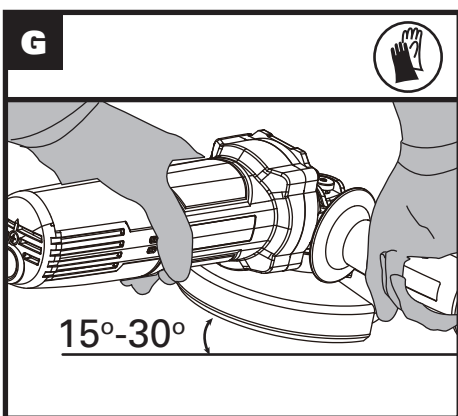
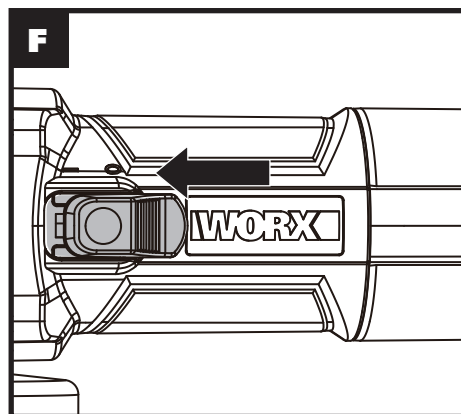
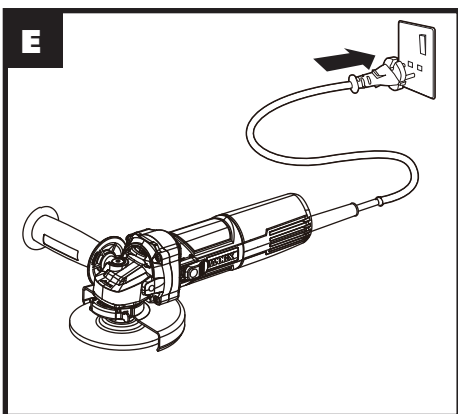
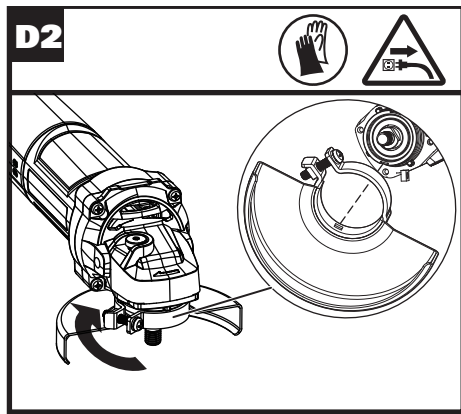
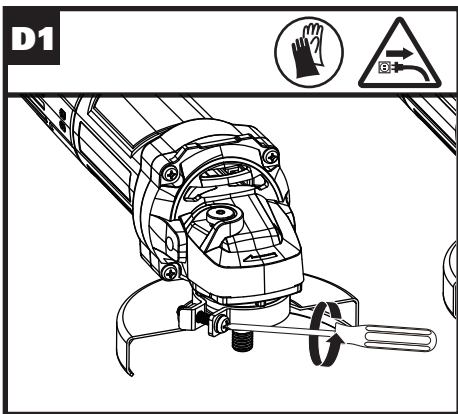



TABLE OF CONTENT

1. SAFETY INSTRUCTIONS
2. COMPONENT LIST
3. TECHNICAL DATA
4. INTENDED USE
5. OPERATING INSTRUCTIONS
6. MAINTENANCE
7. ENVIRONMENTAL PROTECTION
8. DECLARATION OF CONFORMITY

1. SAFETY INSTRUCTIONS ORIGINAL INSTRUCTIONS PRODUCT SAFETY GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

 **WARNING! Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1. WORK AREA SAFETY

- Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2. ELECTRICAL SAFETY

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord. Never use the cord for**

carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3. PERSONAL SAFETY

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
- Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4. POWER TOOL USE AND CARE

- Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories,**

or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

- d) **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e) **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f) **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5. SERVICE

- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL OPERATIONS

SAFETY WARNINGS COMMON FOR GRINDING OR ABRASIVE CUTTING-OFF OPERATIONS:

- a) **This power tool is intended to function as a grinder, or cut-off tool. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- b) **Operations such as sanding, wire brushing, polishing are not recommended to be performed with this power tool.** Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.
- c) **Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- d) **The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool.** Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.
- e) **The outside diameter and the thickness of your**

accessory must be within the capacity rating of your power tool. Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.

- f) **Threaded mounting of accessories must match the grinder spindle thread. For accessories mounted by flanges, the arbour hole of the accessory must fit the locating diameter of the flange.** Accessories that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
- g) **Do not use a damaged accessory. Before each use inspect the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute.** Damaged accessories will normally break apart during this test time.
- h) **Wear personal protective equipment. Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments.** The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtering particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- i) **Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment.** Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- j) **Hold power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock
- k) **Position the cord clear of the spinning accessory.** If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
- l) **Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.** The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
- m) **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.

- n) **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- o) **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
- p) **Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.
- q) Your hand must hold on the handle when you are working. Always use the auxiliary handles supplied with the tool. Loss of control can cause personal injury

FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS FOR ALL OPERATIONS

Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding.

For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions.

Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- a) **Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up.** The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.
- b) **Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.
- c) **Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs.** Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
- d) **Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.** Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
- e) **Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR GRINDING AND CUTTING-OFF OPERATIONS

Safety Warnings Specific for Grinding and Abrasive Cutting-Off Operations:

- a) **Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel.** Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
- b) **The grinding surface of centre depressed wheels must be mounted below the plane of the guard lip.** An improperly mounted wheel that projects through the plane of the guard lip cannot be adequately protected.
- c) **The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator.** The guard helps to protect operator from broken wheel fragments and accidental contact with wheel and sparks that could ignite clothing.
- d) **Wheels must be used only for recommended applications. For example: do not grind with the side of cut-off wheel.** Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.
- e) **Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel.** Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.
- f) **Do not use worn down wheels from larger power tools.** Wheel intended for larger power tool is not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

ADDITIONAL SAFETY INSTRUCTIONS FOR CUTTING-OFF OPERATIONS

Additional Safety Warnings Specific for Abrasive Cutting-Off Operations:

- a) **Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive pressure. Do not attempt to make an excessive depth of cut.** Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.
- b) **Do not position your body in line with and behind the rotating wheel.** When the wheel, at the point of operation, is moving away from your body, the possible kickback may propel the spinning wheel and the power tool directly at you.
- c) **When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop. Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may**

occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.

- d) **Do not restart the cutting operation in the workpiece. Let the wheel reach full speed and carefully reenter the cut.** The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
- e) **Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback.** Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.
- f) **Use extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas.** The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

SYMBOLS

	To reduce the risk of injury, user must read instruction manual
	Double insulation
	Warning
	Wear ear protection
	Wear eye protection
	Wear dust mask
	Wear protective gloves.
	Make sure the tool is unplugged prior to changing accessories.
	Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

2.COMPONENT LIST

1. SPINDLE LOCK BUTTON
2. ON/OFF SWITCH
3. AUXILIARY HANDLE
4. SPANNER
5. INNER FLANGE
6. OUTER FLANGE
7. WHEEL GUARD*
8. DISC*

*Not all the accessories illustrated or described are included in standard delivery.

3. TECHNICAL DATA


Type **WX718 WX718.X WX717 WX717.X WT709 WT709.X WT708 WT708.X (700-749 - designation of machinery, representative of Angle Grinder)**

	WX718 WX718.X**	WT709 WT709.X**	WX717 WX717.X**	WT708 WT708.X**
Voltage	220-240V~50/60Hz			
Power input	900 W		750 W	
Rated speed	12000 /min		11000 /min	
Disc Size	125 mm			
Disc bore	22.2 mm			
Spindle thread	M14			
Protection class	□ /II			
Machine weight	2.17 kg		1.77 kg	

** X=1-999, A-Z, M1-M9 there are only used for different customers, there are no safe relevant changes between these models

We recommend that you purchase your accessories from the same store that sold you the tool. Refer to the accessory packaging for further details. Store personnel can assist you and offer advice.

NOISE INFORMATION

	WX718 WX718.X	WT709 WT709.X**	WX717 WX717.X	WT708 WT708.X**
A weighted sound pressure	L_{pA} : 83,6 dB(A)		LpA: 83.7 dB(A)	
A weighted sound power	L_{wA} : 94,6 dB(A)		LwA: 94.7 dB(A)	
K_{pA} & K_{wA}	3.0 dB			
Wear ear protection 				

VIBRATION INFORMATION

	WX718 WX718.X	WT709 WT709.X**	WX717 WX717.X	WT708 WT708.X**
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN 60745:				
Grinder	surface grinding	Vibration emission value a_{hAG} = 4,320 m/s ²		Vibration emission value a_{hAG} = 4.106 m/s ²
	Uncertainty K = 1.5m/s ²			

The declared vibration total value may be used for comparing one tool with another, and may also be used in a preliminary assessment of exposure.

WARNING: The vibration emission value during actual use of the power tool can differ from the declared value depending on the ways in which the tool is used dependant on the following examples and other variations on how the tool is used:
 How the tool is used and the materials being cut.
 The tool being in good condition and well maintained
 The use the correct accessory for the tool and ensuring it is sharp and in good condition.
 The tightness of the grip on the handles and if any anti vibration accessories are used.
 And the tool is being used as intended by its design and these instructions.

This tool may cause hand-arm vibration syndrome if its use is not adequately managed.

WARNING! To be accurate, an estimation of exposure level in the actual conditions of use should also take account of all parts of the operating cycle such as the times when the tool is switched off and when it is running idle but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period.
 Help to minimize your vibration exposure risk.
 Maintain this tool in accordance with these instructions and keep well lubricated (where appropriate)

If the tool is to be used regularly then invest in anti vibration accessories.
 Avoid using tools in temperatures of 10°C or less
 Plan your work schedule to spread any high vibration tool use across a number of days.

4. INTENDED USE

The machine is intended for cutting, roughing and brushing metal and stone materials without using water. For cutting metal, a special protection guard for cutting (accessory) must be used.

5. OPERATING INSTRUCTIONS

NOTE: Before using the tool, read the instruction book carefully.

ASSEMBLY AND OPERATION

Action	Figure
ASSEMBLY	
Assembling Auxiliary Handle	See Fig. A
Assembling Grinding/Cutting Disc	See Fig. B1,B2,B3

REPLACING DISC

NOTE: Before any work on the machine itself, pull the mains plug. For work with grinding or cutting discs, the protection guard must be mounted.

Removing the disc by following the reverse steps of Fig. B1,B2,B3.	
Removing the wheel guard.	See Fig. C1, C2(For WX718 WX718.X WT709 WT709.X)
Repalcing the wheel guard.	See Fig. D1, D2(For WX717 WX717.X WT708 WT708.X)
Repalcing the disc.	
OPERATION	
Plugging in the Power	See Fig. E
Using On/Off Switch	See Fig. F
Hand Grip Areas	See Fig. G
Rough Grinding	
WARNING! Never use a cutting disc for roughing.	
Cutting	See Fig. H

WORKING HINTS FOR YOUR ANGLE GRINDER

1. Always start at no load to achieve maximum speed then start working.
2. Do not force the disc to work faster, reducing the Disc's moving speed means longer working time.
3. Always work with a 15-30 angle between disc and workpiece. Larger angles will cut ridges into the workpiece and affect the surface finish. Move the angle grinder across and back and forth over the workpiece.
4. When using a cutting disc never change the cutting angle otherwise you will stall the disc and angle grinder motor or break the disc. When cutting, only cut in the opposite direction to the disc rotation. If you cut in the same direction as the disc rotation the disc may push itself out of the cut slot.
5. When cutting very hard material best results can be achieved with a diamond disc.
6. When using a diamond disc it will become very hot. If this happens you will see a full ring of sparks around the rotating disc. Stop cutting and allow to cool at no load speed for 2-3 minutes.
7. Always ensure the workpiece is firmly held or clamped to prevent movement.

6.MAINTENANCE

Remove the plug from the socket before carrying out any adjustment, servicing or maintenance.

There are no user serviceable parts in your power tool. Never use water or chemical cleaners to clean your power tool. Wipe clean with a dry cloth. Always store your power tool in a dry place. Keep the motor ventilation slots clean. Keep all working controls free of dust. Occasionally you may see sparks through the ventilation slots. This is normal and will not damage your power tool.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

TROUBLESHOOTING

Although your new angle grinder is really very simple to operate, if you do experience problems, please check the following:

1. If your grinder will not operate check the power at the main plug.
2. If your grinder wheel wobbles or vibrates, check that outer flange is tight; check that the wheel is correctly located on the flange plate.
3. If there is any evidence that the wheel is damaged do not use as the damaged wheel may disintegrate, remove it and replace with a new

4. wheel. Dispose of old wheels sensibly.
4. If working on aluminum or a similar soft alloy, the wheel will soon become clogged and will not grind effectively.

7.ENVIRONMENTAL PROTECTION



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice.

8.DECLARATION OF CONFORMITY

We,
Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Declare that the product,
Description **Worx Angle Grinder**
Type **WX718 WX718.X WX717 WX717.X WT709 WT709.X WT708 WT708.X(700-749 -designation of machinery, representative of Angle Grinder)**
Function **Peripheral and lateral grinding**

Complies with the following Directives,
2006/42/EC
2011/65/EU&(EU)2015/863
2014/30/EU

Standards conform to:
EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN IEC 63000

The person authorized to compile the technical file,
Name: Marcel Filz
Address: Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany



2022/3/31
Allen Ding
Deputy Chief Engineer, Testing & Certification
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

СОДЕРЖАНИЕ

1. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
2. СПИСОК КОМПОНЕНТОВ
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
4. ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
5. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
8. ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

1. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ



Предупреждение! Внимательно ознакомьтесь с инструкциями. Невыполнение всех нижеприведенных инструкций и рекомендаций может привести к поражению электрическим током, пожару и серьезным травмам.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ!

В дальнейшем термин “электроинструмент” используется как для работающего от сети (проводного) электроинструмента, так и для электроинструмента, работающего от аккумулятора (беспроводного).

1) РАБОЧЕЕ МЕСТО

- а) Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Загроможденные верстаки и темные зоны способствуют возникновению несчастных случаев.
- б) Не работайте с инструментом во взрывоопасной атмосфере, в присутствии воспламеняемых жидкостей, газов или пыли.** Возникающие при работе электроинструмента искры могут привести к воспламенению горючих веществ.
- в) При работе с инструментом дети и посторонние должны находиться на безопасном расстоянии.** Отвлечение внимания может привести к потере вами контроля.

2) ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

- а) Штепсельные вилки электроинструментов должны соответствовать розеткам.**

Никогда никоим образом не изменяйте соединительную вилку. При заземленных электроинструментах не используйте никаких переходников. Неизмененные вилки и соответствующие розетки снижают риск поражения электротоком.

- б) Избегайте физического контакта с заземленными поверхностями, такими, как трубы, радиаторы, плиты и холодильники.** Риск поражения электротоком повышается, если ваше тело будет заземлено.
 - в) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или высокой влажности.** Попадание воды в электроинструмент повышает опасность поражения электротоком.
 - г) Правильно обращайтесь с электрокабелем. Никогда не используйте кабель для переноски электроинструмента, а также не тяните за кабель для выключения из розетки.** Держите кабель на безопасном расстоянии от источников тепла, масла, острых кромок и движущихся частей. Поврежденные или запутанные кабели повышают риск поражения электротоком.
 - д) При работе с электроинструментом вне помещений используйте удлинители, которые предназначены для работы на открытом воздухе.** Это снижает риск поражения электротоком.
 - е) При использовании электроинструмента во влажном помещении его необходимо подключать к электросети через устройство защитного отключения (УЗО) по току утечки. Использование УЗО снижает риск поражения электротоком.**
- #### 3) ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
- а) Будьте внимательны: следите за тем, что вы делаете и руководствуйтесь здравым смыслом, работая с электроинструментом.** Не используйте электроинструмент, если вы устали или находитесь под воздействием сильнодействующих средств, алкоголя или медикаментов. Потеря внимания даже на короткое мгновение при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
 - б) Используйте индивидуальные средства защиты. Всегда надевайте средства защиты глаз.** Такие средства защиты, как респиратор, нескользящая защитная обувь, каска или защитные наушники, используемые в соответствующих условиях, снижают риск получения травм.
 - в) Предотвращайте случайный пуск электроинструмента. Убедитесь, что выключатель находится в положении «Выключено» перед подключением к**

электросети и / или аккумуляторной батареи, сборки или переносом электроинструмента.

Перед включением в сеть убедитесь, что выключатель находится в выключенном положении. Переноска инструмента с пальцем на кнопке пуска или включение в сеть электроинструмента с включенным выключателем способствует несчастному случаю.

- г) **Удаляйте все регулировочные приспособления или гаечные ключи перед включением электроинструмента.** Оставленные на вращающихся деталях электроинструмента, они могут привести к травме.
- д) **Не перенапрягайтесь. Постоянно занимайте устойчивое положение и поддерживайте равновесие.** Это позволяет лучше контролировать электроинструмент в непредвиденных ситуациях.
- е) **Одевайтесь надлежащим образом.** Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки на удалении от движущихся частей. Свободную одежду, украшения или длинные волосы может затянуть в движущиеся части.
- ж) **Используйте предусмотренные средства и устройства для сбора и удаления пыли.** Использование таких средств может снизить опасности, связанные с пылью.

4) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И УХОД ЗА НИМ

- а) **Не перегружайте электроинструмент.** Используйте подходящий инструмент для каждой определенной цели. Правильно подобранный электроинструмент выполнит работу лучше и надежнее на уровне, для которого он предназначен.
- б) **Не используйте электроинструмент, если выключатель невозможно включить или выключить.** Любой электроинструмент, который невозможно контролировать выключателем, представляет опасность и должен быть отремонтирован.
- в) **Отсоедините штепсель от электросети и / или аккумуляторную батарею от электроинструмента перед проведением каких-либо настроек, сменой насадок или хранением электроинструмента.** Подобные предохранительные меры снижают опасность случайного пуска электроинструмента.
- г) **Храните не использующиеся электроинструменты в местах, недоступных для детей. Не разрешайте работать с электроинструментом лицам, которые не знают его особенностей или не ознакомлены с данной инструкцией.** Электроинструменты

в руках необученных пользователей представляют опасность.

- д) **Поддерживайте электроинструмент в исправном состоянии. Проверяйте инструмент на предмет смещения или заедания движущихся частей, поломки деталей или любых иных неисправностей, могущих повлиять на работу электроинструмента. В случае повреждения следует отремонтировать электроинструмент перед применением.** Многие несчастные случаи вызваны плохим уходом за электроинструментом.
 - е) **Режущий инструмент должен быть заточенным и чистым.** При поддержании режущих инструментов в надлежащем состоянии и с острыми режущими кромками вероятность их заклинивания уменьшается и ими легче управлять.
 - ж) **Используйте электроинструмент, принадлежности, сверла и т. п. в соответствии с данными инструкциями, спецификой конкретного типа электроинструмента, учитывая условия работы и выполняемую задачу.** Использование электроинструмента для иных операций, помимо тех, для которых он предназначен, может привести к возникновению опасной ситуации.
- 5) **СЕРВИС**
- а) **Ремонт электроинструмента должно выполняться квалифицированным персоналом с использованием только оригинальных запасных частей.** Это обеспечит гарантию безопасности его использования.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОБРАЩЕНИЮ С УГЛОВОЙ ШЛИФМАШИНОЙ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ШЛИФОВАНИЯ И АБРАЗИВНОГО ОТРЕЗАНИЯ:

- а) **Данный ручной инструмент предназначен для работы в качестве шлифовальной машины. Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и характеристики, прилагаемые к данному ручному инструменту.** Невыполнение всех нижеперечисленных инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезному увечью.

- b) Такие работы, как шлифование, очистка проволочной щеткой, полирование и обрезка не рекомендуется выполнять данным ручным инструментом. Операции, для которых не предназначен данный ручной инструмент, могут создать опасность и привести к телесному повреждению.
- c) **Не пользуйтесь принадлежностями, не предназначенными специально и не рекомендованными изготовителем инструмента.** Сама лишь возможность установки той или иной принадлежности в данный ручной инструмент не обеспечивает безопасности эксплуатации.
- d) **Номинальная скорость принадлежности должна быть не менее максимальной скорости, указанной на ручном инструменте.** При работе на скорости, превышающей максимальную, принадлежность может вылететь.
- e) **Внешний диаметр и толщина принадлежности должна лежать в пределах характеристик производительности ручного инструмента.** При неправильно выбранных размерах принадлежности невозможно соответствующим образом оградить или адекватно управлять ими.
- f) **Резьбовое крепление принадлежностей должно соответствовать резьбе шпинделя шлифовальной машины. Отверстия принадлежностей, устанавливаемых при помощи оправки, должны соответствовать базовому диаметру оправки.** Принадлежности с отверстиями для оправки, которые не совпадают с монтажными деталями ручного инструмента будут терять равновесие, сильно вибрировать и могут выходить из-под контроля.
- g) **Не пользуйтесь поврежденными принадлежностями. Перед каждым использованием осмотрите принадлежность, например шлифовальный диск, на наличие сколов и трещин, подпорную пластину – на трещины, разрывы и усиленный износ, проволочную щетку – на отсутствие или трещины в проволоке. Если ручной инструмент или принадлежность упала, осмотрите принадлежность на предмет повреждений или установите невредимую принадлежность. Осмотрев и установив принадлежность, отойдите сами и отведите посторонних от плоскости вращающейся принадлежности и запустите ручной инструмент на максимальной скорости на одну минуту.** Обычно в течение такого пробного периода поврежденные принадлежности разрываются.
- h) **Надевайте средства индивидуальной защиты. В зависимости от применения, воспользуйтесь защитной маской, защитными перчатками или защитными очками. Если нужно, наденьте пылезащитную маску, защитные наушники, перчатки и цеховой фартук, который сможет остановить мелкие абразивные частицы или фрагменты заготовки.** Средства защиты глаз должны быть в состоянии остановить летящие осколки, образующиеся при различных работах. Пылезащитная маска или респиратор должны быть в состоянии фильтровать частицы, образующиеся при работе. Длительное воздействие интенсивного шума может привести к потере слуха.
- i) **Не разрешайте посторонним входить в рабочую зону. Всякий, кто входит в рабочую зону, обязан надевать средства индивидуальной защиты.** Фрагменты заготовки или сломавшейся принадлежности могут вылетать и наносить увечья за пределами самой рабочей зоны.
- j) **Выполняя работы, во время которых режущая принадлежность может касаться скрытой проводки или шнура питания инструмента, держите ручной инструмент только за изолированные поверхности захвата.** Если режущая принадлежность коснется проводника под напряжением, металлические детали ручного инструмента также могут оказаться под напряжением, что приведет к поражению оператора электрическим током.
- k) **Размещайте шнур подальше от вращающейся принадлежности.** Если вы утратите контроль над инструментом, она может обрезать или зацепить шнур, а руку может затянуть во вращающуюся принадлежность.
- l) **Ни в коем случае не кладите ручной инструмент, пока принадлежность не остановится полностью.** Вращающаяся принадлежность может зацепиться за поверхность и вытянуть ручной инструмент вне вашего влияния.
- m) **Не запускайте ручной инструмент, держа его рабочим концом к себе.** При случайном контакте вращающаяся принадлежность может зацепиться за одежду и врезаться вам в тело.
- n) **Регулярно очищайте вентиляционные отверстия ручного инструмента.** Вентилятор двигателя затягивает пыль внутрь корпуса, а чрезмерное скопление металлической пыли может вызвать электрические опасности.
- o) **Не пользуйтесь ручным инструментом вблизи огнеопасных материалов.** Искры могут зажечь такие материалы.
- p) **Не пользуйтесь принадлежностями,**

требующих применения жидкостного охлаждения. Использование воды или других жидких хладагентов может привести к смертельному поражению или удару электрическим током.

- q) Не отпускайте рукоятку инструмента во время работы с ним. Всегда используйте дополнительную ручку, поставляемую с устройством. Потеря управляемости приводит к телесным повреждениям.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ

ОТДАЧА И ОТНОСЯЩИЕСЯ К НЕЙ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Отдачей называется внезапная реакция зажатого или зацепленного вращающегося диска, опорной пластины, щетки или любой другой принадлежности. При зажиме или зацепке происходит быстрый останов вращающейся принадлежности, которое, в свою очередь, вызывает движение неконтролируемого ручного инструмента в направлении, противоположном вращению принадлежности в точке соприкосновения. Например, если шлифовальный диск зацепится или будет зажат в заготовке, край диска, входящий в точку зажима, может врезаться в поверхность материала, в результате чего диск поднимется или выскочит. Диск может рвануться или к оператору, или от него, в зависимости от направления вращения диска в точке зажима. В этих условиях шлифовальный диск может и сломаться.

Отдача происходит при неправильном применении и/или неправильном способе работы с ручным инструментом. Приняв должные меры предосторожности, описанные ниже, ее можно избежать.

- a) **Крепко удерживайте ручной инструмент и расположите свое тело и руку так, чтобы была возможность противостоять силам отдачи. Если есть дополнительная рукоятка, всегда пользуйтесь ею, чтобы в максимальной мере контролировать реакцию отдачи или момента во время пуска.** Оператор может контролировать момент реакции или силы отдачи, если предпримет следующие меры предосторожности.
- b) **Ни в коем случае не ставьте руку поблизости вращающейся принадлежности.** В результате отдачи принадлежность может отскочить к руке.
- c) **Не стойте в зоне, в которую может отскочить ручной инструмент в случае отдачи.** Отдача увлечет инструмент в направлении, противоположном движению диска в точке

зацепки.

- d) **Будьте особо осторожны при обработке углов, острых краев и т. п. Избегайте рикошета и зацепки принадлежности.** На углах, острых краях или при рикошете вращающаяся принадлежность обычно зацепляется, что приводит к потере контроля и отдаче.
- e) **Не насаживайте на инструмент сегменты цепной пилы или лезвия для резбы по дереву.** Такие лезвия могут вызывать частые отскоки и привести к потере управляемости.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ ЗАТОЧКИ И ОТРЕЗАНИЯ

Предупреждения по технике безопасности, особо касающиеся операций шлифования и абразивной резки:

- a) **Всегда пользуйтесь ограждением, предназначенным для используемого типа диска. Ограждение должно быть прочно закреплено на ручном инструменте и расположено так, чтобы обеспечивать максимальную безопасность и чтобы к оператору была обращена как можно меньшая часть диска.** Ограждение помогает защитить оператора от фрагментов сломанного диска и от случайного контакта с диском.
- b) **Шлифовальная поверхность дисков с вогнутым центром должна устанавливаться ниже плоскости защитной кромки.** Неправильно установленный диск, выступающий за пределы защитной кромки, остается не защищенным надлежащим образом.
- c) **Пользуйтесь только теми типами дисков, которые рекомендуются для вашего ручного инструмента, и конкретным ограждением, предназначенным для использования с выбранным диском.** Диски, для которых ручной инструмент не предназначен, невозможно должным образом оградить, и они небезопасны.
- d) **Диски следует использовать только для рекомендуемых применений. Например: не выполняйте шлифование боковой поверхности отрезного диска.** Абразивные отрезные диски предназначены для окружного шлифования. Боковые силы, прилагаемые к этим дискам, могут привести к их поломке.
- e) **Всегда пользуйтесь неповрежденными фланцами дисков, которые имеют размер и форму, нужные для выбранного диска.** Подходящие фланцы дисков поддерживают диск, снижая тем самым вероятность поломки диска. Фланцы отрезных дисков

могут отличаться от фланцев шлифовальных дисков.

f) Не пользуйтесь изношенными дисками ручного инструмента больших размеров.

Диск, предназначенный для большего ручного инструмента, не подходит для большей скорости, которая возникает в меньшем ручном инструменте, и может сломаться.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОПЕРАЦИЙ ОТРЕЗАНИЯ

Дополнительные предупреждения по технике безопасности при операциях абразивной резке:

a) Не зажимайте отрезной диск и не прилагайте чрезмерных усилий. Не пытайтесь выполнять разрез чрезмерной глубины.

Перегрузка диска увеличивает нагрузку, восприимчивость к скручиванию или изгибу диска в разрезе и возможность отдачи или поломки диска.

b) Не располагайте своего тела по оси вращающегося диска или за ним.

Когда диск в рабочей точке движется от вашего тела, возможная отдача увлечет вращающийся диск и ручной инструмент прямо на вас.

c) Когда диск изгибается или когда вы по какой-либо причине прерываете резание, выключите ручной инструмент и держите его неподвижно, пока диск полностью не остановится.

Ни в коем случае не пытайтесь вывести отрезной диск из разреза при вращающемся диске, иначе может произойти отдача. Выясните причину изгиба диска и внесите исправления, чтобы устранить причину изгиба диска.

d) Не возобновляйте резание, когда диск находится в заготовке. Подождите, пока диск достигнет полной скорости, и тогда введите его в разрез.

Если ручной инструмент снова запустить в заготовке, диск может изогнуться, выйти или вызвать отдачу.

e) Удерживайте плиты или заготовку большого размера, чтобы минимизировать риск захвата диска или отдачи.

Большим заготовкам свойственно провисать под собственным весом. Опоры следует размещать под заготовкой вблизи линии разреза и у края заготовки по обе стороны диска.

f) Будьте особо осторожно при выполнении углубления в существующих стенах или других глухих местах.

Выступающий диск может обрезать газовые или водопроводные трубы, электрическую проводку или предметы, вызывающие отдачу.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

	Для сокращения риска травмы пользователь должен прочитать руководство по эксплуатации прибора
	Двойная изоляция
	Предупреждение
	Наденьте защитные наушники
	Наденьте защитные очки
	Наденьте респиратор
	Надевайте защитные перчатки.
	Перед сменой принадлежностей убедитесь, что инструмент отсоединен от сети.
	Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Они должны быть доставлены в местный центр утилизации для надлежащей переработки.


2. СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

1.	КНОПКА БЛОКИРОВКИ ШПИНДЕЛЯ
2.	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
3.	ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА
4.	ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ
5.	ШАЙБА ОПОРНАЯ
6.	ГАЙКА ЗАТЯЖНАЯ
7.	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КОЖУХ КРУГА*
8.	ДИСК*

* Не все принадлежности, иллюстрированные или описанные включены в стандартную поставку.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Моделей WX718 WX718.X WX717 WX717.X WT709 WT709.X WT708 WT708.X(700-749 -обозначение инструмента, Угловая шлифовальная машина)

	WX718 WX718.X**	WT709 WT709.X**	WX717 WX717.X**	WT708 WT708.X**
Напряжение	220 - 240 В~50/60 Гц			
Потребляемая мощность	900 Вт		750 Вт	
Скорость без нагрузки	12000 /мин		11000 /мин	
Размер диска	125 mm			
Диаметр отверстия диска	22.2 mm			
Резьба шпинделя	M14			
Двойная изоляция	 //			
Вес	2.17 КГ		1.77 КГ	

**X=1-999, A-Z, M1-M9 используются только для разных инструментов. Безопасная соответствующая замена между данными моделями невозможна

Мы рекомендуем Вам приобрести диски в том же магазине, в котором вы приобрели инструмент. Подробную информацию можно найти на упаковке диска. Персонал магазина может помочь вам и дать совет.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА

	WX718 WX718.X	WT709 WT709.X	WX717 WX717.X	WT708 WT708.X
Измеренное звуковое давление	L_{pA} : 83,6 dB(A)		LpA: 83.7 dB(A)	
Измеренная мощность шума	L_{WA} : 94,6 dB(A)		LwA: 94.7 dB(A)	
K_{pA} & K_{WA}				3.0 dB

Носите защиту органов слуха 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИБРАЦИИ

	WX718 WX718.X	WT709 WT709.X	WX717 WX717.X	WT708 WT708.X
--	------------------	------------------	------------------	------------------

Суммарные значения вибрации (трехкомпонентная векторная сумма), определенные согласно EN 60745:

Шлифовальная машина	шлифование поверхностей	Значение виброускорения $a_{h,AG} = 4,320 \text{ m/s}^2$	Значение виброускорения $a_{h,AG} = 4.106 \text{ m/s}^2$
	Погрешность $K = 1.5 \text{ m/s}^2$		

Заявленная общая величина вибрации может использоваться для сравнения одного инструмента с другим, а также может быть использована для предварительной оценки воздействия.

⚠ ВНИМАНИЕ: вибрация, производимая при работе механизированного инструмента, может отличаться от заявленных значений в зависимости от способов использования устройства. Ниже перечислены некоторые условия, от которых зависит интенсивность вибрации: Способ использования инструмента и материалы для сверления. Состояние инструмента и уровень техобслуживания. Тип используемых принадлежностей и их техническое состояние. Сила удержания рукояток и наличие противовибрационных средств. Используемые рабочие инструменты, соответствие применения инструментов их назначению.

При неправильном обращении данное устройство может стать причиной синдрома дрожания рук

⚠ ВНИМАНИЕ: для точной оценки воздействия вибрации во время эксплуатации необходимо также учитывать все этапы рабочего процесса, включая время, когда устройство выключено или включено, но бездействует. Эти перерывы значительно снижают общее влияние вибрации в ходе всего рабочего цикла.

Следующие рекомендации помогут снизить опасность воздействия вибрации при работе. Проводите техобслуживание в соответствии с указаниями, тщательно смазывайте устройство в соответствующих местах.

Если устройство используется регулярно, приобретите противовибрационные средства. Избегайте использования инструментов при температурах 10°C и ниже. Распределите задачи так, чтобы работы, сопровождающиеся высоким уровнем вибрации, проводились через большие промежутки времени.

4. ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Машина предназначена для резки, обдирки и очистки щеткой металлических и каменных материалов без использования воды. Для резки металла обязательно следует использовать специальный защитный кожух для резки (принадлежность).

5. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВНИМАНИЕ: Перед использованием инструмента, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

СБОРКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ДЕЙСТВИЕ	РИСУНОК
СБОРКА	
Установка вспомогательной рукоятки	РИС. А
Установка шлифовального или режущего диска	РИС. В1, В2, В3
ЗАМЕНА КРУГА ПРИМЕЧАНИЕ. Перед началом каких-либо работ непосредственно на инструменте извлеките вилку из розетки сети питания. Работу с шлифовальным или отрезным кругом можно осуществлять только после установки защитного кожуха.	
Снятие круга в порядке, обратном указанному на рис. В1, В2, В3.	
Снятие предохранительного кожуха.	См. рис. С1, С2 (для модели WX718 WX718.X WT709 WT709.X) См. рис. D1, D2 (для модели WX717 WX717.X WT708 WT708.X)

Замена предохранительного кожуха.

ПРИМЕЧАНИЕ. Выступ защитного кожуха, маркированный кодом, обеспечивает возможность установки только кожуха, соответствующего типу инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ. Установите защитный кожух с выступом, маркированным кодом, в маркированный кодом паз шпинделя головки инструмента и проверните до необходимого (рабочего) положения. Закрытая сторона защитного кожуха должна быть всегда направлена в сторону оператора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы закрепить предохранительный кожух круга затягиванием фиксирующего рычага (для модели WX718 WX718.X WT709 WT709.X) или винта (для модели WX717 WX717.X WT708 WT708.X).

Замена круга.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключение к сети	РИС. Е
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ	РИС. F
Зоны ручного захвата	РИС. G
Грубое шлифование Предупреждение! Ни в коем случае не пользуйтесь для грубого шлифования отрезными дисками.	
Резка	РИС. H

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УГЛОВОЙ ШЛИФМАШИНЫ

1. Всегда запускайте инструмент без нагрузки до достижения максимальной скорости, затем приступайте к работе.
2. Не перегружайте круг, чтобы работать быстрее. Снижение скорости перемещения круга означает более продолжительное время работы.
3. При работе с шлифовальными кругами всегда выдерживайте угол 15-30 между кругом и обрабатываемым изделием. При работе под большим углом в изделии появятся выступы, что повлияет на отделку поверхности. Перемещайте шлифмашину вперед и назад

- по обрабатываемому изделию.
4. При использовании отрезного круга никогда не изменяйте угол резки, в противном случае круг и двигатель заклинит или произойдет поломка круга. При резке, режьте только в направлении, противоположном направлению вращения круга. При резке в том же направлении, что и вращение круга, круг может выталкиваться из прорези.
 5. При резке очень твердых материалов наилучших результатов можно достичь с алмазным кругом.
 6. При использовании алмазного круга он сильно нагревается. Если это происходит, вы увидите кольцо искр вокруг вращающегося круга. Остановите резку и охладите круг работой без нагрузки в течение 2-3 минут.
 7. Всегда обеспечивайте прочное крепление обрабатываемого изделия или его зажим для предотвращения смещения

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

До выполнения любых работ по регулировке, обслуживанию и уходу следует вынуть вилку электропитания из розетки.

В инструменте отсутствуют детали, подлежащие обслуживанию пользователем. Никогда не используйте воду или химические чистящие средства для чистки электроинструмента. Протирайте его сухой тканью. Всегда храните электроинструмент в сухом месте. Содержите в чистоте вентиляционные отверстия двигателя. Очищайте от пыли все рабочие органы управления. Незначительное искрение, заметное сквозь вентиляционные отверстия, является нормальным и не наносит вред электроинструменту. Если сетевой шнур поврежден, то, во избежание опасности поражения током, он должен быть заменен изготовителем, его сервисным агентом или уполномоченным квалифицированными лицом.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ваша новая угловая шлифовальная машина очень проста в эксплуатации, однако, если у вас возникнут проблемы, проверьте перечисленные ниже признаки.

1. Если шлифовальная машина не работает, проверьте наличие питания в электрической розетке.
2. При колебаниях или вибрации абразивного

3. Если есть какие-либо признаки повреждения абразивного диска, не используйте его, так как поврежденный диск может полностью разрушиться; снимите его и замените новым абразивным диском. Утилизируйте старые абразивные диски, соблюдая правила утилизации.
4. При обработке алюминия или другого мягкого сплава, абразивный диск быстро засорится и эффективность шлифования снижается.

7. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с бытовыми отходами. Они должны быть доставлены в местный центр утилизации для надлежащей переработки.

8.ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Мы,
Positec Germany GmbH
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany

Заявляем, что продукт,
Описание **Worx Угловая шлифовальная машина**
Модели **WX718 WX718.X WT709 WT709.X WX717
WX717.X WT708 WT708.X (700-749 -обозначение
инструмента, Угловая шлифовальная машина)**
Назначение **Периферийное и поперечное
шлифование**

Соответствует положениям Директив:

2006/42/EC
2011/65/EU&(EU)2015/863
2014/30/EU

и стандартам:

**EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 61000-3-
2, EN 61000-3-3, EN 60745-1, EN 60745-2-3, EN
IEC 63000**

Лицо, уполномоченное составить технический
файл:

Имя: **Marcel Filz**
Адрес: **Positec Germany GmbH**
Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Germany



2022/3/31
Allen Ding
Заместитель главного инженера, Тестирование
и сертификация
Positec Technology (China) Co., Ltd
18, Dongwang Road, Suzhou Industrial
Park, Jiangsu 215123, P. R. China

СТРАНА ТЕЛЕФОН ТЕХПОДДЕРЖКИ

Россия 7 (495) 136-83-96



EAC

Импортер: ООО «КВТ Эксперт»

Адрес: Россия, Москва, 119607, проспект Мичуринский, дом 31, корпус 7, помещение 40/2

Телефон: +7 (495) 107-02-72

Электронная почта kvt@kvtservice.su

Страна производства: КНР

Изготовитель: Позитек Технолоджи (КНР) Ко., Лтд.

Адрес: Номер 18, Донванг Роуд, Сучжоу Индастриал Парк, Цзянсу, КНР

Срок службы изделия: 6 лет

Срок гарантии: 2 года

Дата производства изделия: указана на изделии

Уполномоченное лицо для принятия претензий: ООО «ПОЗИТЕК- ЕВРАЗИЯ»

Адрес: Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, этаж 3 ком 67

Телефон сервисной службы ООО «ПОЗИТЕК- ЕВРАЗИЯ»: +7 (495) 136-83-96

Электронная почта service.ru@positecgroup.com


WORX
you've got the power

www.worx.com

Copyright © 2023, Positec. All Rights Reserved.
AR01705103